

1. MONTEREN VAN GOOTBEUGELS

- De DYKA goten worden gemonteerd met DYKA gootbeugels.
- Bevestig de beugels vervolgens stevig aan de dakconstructie.
- Hierdoor wordt spanning in de goot vermeden.
- Eerste en laatste beugel monteren op 150-200 mm vanaf het uiteinde van de goot (zie afb. 14-15).
- De beugelafstand van de tussenliggende beugels mag max niet meer als 700 mm bedragen (zie afb. 14-15).

2. MONTEREN VAN DE GOOT IN DE GOOTBEUGELS

- Gootdelen plaatsen (zie afb. 1 en 2), zodanig dat de gootdelen een tussenruimte hebben van 22-24 mm: gebruik hiervoor de afstandsmal (zie afb. 11-13).
- Lip aan de voorzijde beugel met de hand om de gootrand buigen (zie afb. 2).

3. GOOT OP LENGTE ZAGEN


- Het gootdeel zodanig op lengte zagen dat het verbindingsstuk midden tussen de twee beugels komt te liggen.
- Haaks afzagen is zeer belangrijk. Gebruik daarom b.v. een haaks gootstuk als zaagmal en een fijn getande ijzerzaag.
- Verwijder de bramen en het zaagstof na het zagen.

FIXEREN VAN DE GOOTDELEN

- Controleer of de beugels goed bevestigd zijn aan de dakconstructie.
- Fixeer elk goot deel (gebruik de afstandsmal om de gootdelen op 24 mm te houden) aan de dakconstructie, door in de twee middelste beugels, aan voor- en achterkant, de nylon plug te monteren.
- Gebruik een priem of boor $\varnothing$ 5 mm om de montagegaten voor de nylon pluggen in de goot te maken.
- Voor gootbeugels (zie afb. 3-4-5-6).

4. MONTEREN VAN HET VERBINDINGSSTUK


- Aanlegvlakken aan onderzijde van de goot stof- en vetvrij maken.
- Klemstukken monteren (zie afb. 7).
- Het verbindingsstuk iets uitbuigen en in een draaiende beweging plaatsen: te beginnen aan de voorkant van de goot (zie afb. 8). Gebruik hiervoor de afstandmal (zie afb. 11) om ervoor te zorgen dat het verbindingsstuk in het midden tussen de gootdelen wordt bevestigd.

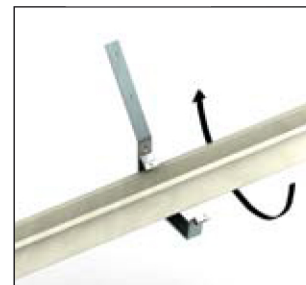


PLAAT 1




PLAAT 2

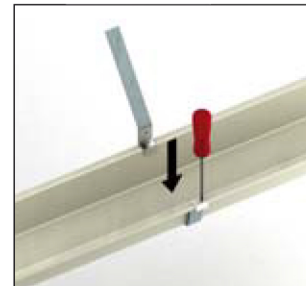

PLAAT 3

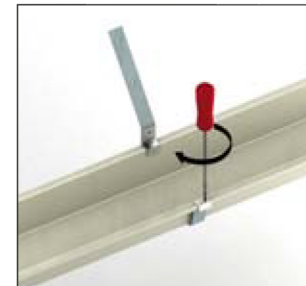


PLAAT 4

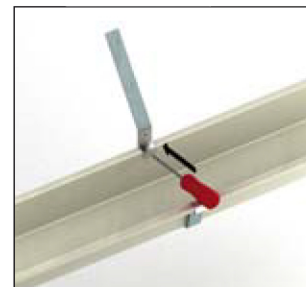


PLAAT 5



PLAAT 6

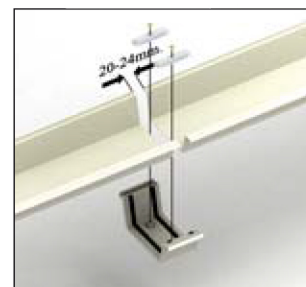

PLAAT 7

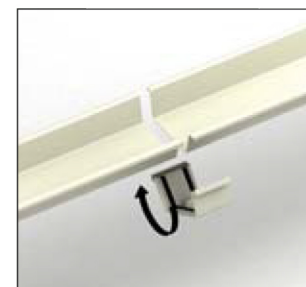

PLAAT 8



PLAAT 9

- Het verbindingsstuk op gehele contactoppervlak met de goten stevig aandrukken met name in de hoeken.
- De verbindingsstukken monteren met een passende sterschroevendraaier.
- De schroeven aandraaien tot stuit.

5. MONTAGE VAN DE POLYESTER-NYLON EINDSCHOTTEN EN HOEKSTUKKEN

a/ Montage polyester eindstukken (zie afb. 9)

- De polyester eindstukken monteren zoals de verbindingsstukken (zie afb. 7-8).
- Eindstuk monteren met de schroefnok tegen het gooteind.
- De korte zijde van het klemstuk naar de goot gericht.
- Achter het eindstuk dient altijd een speling van 3 mm aanwezig te zijn (zie afb. 15).
- Het eindstuk moet ten opzichte van de bouwconstructies aan alle zijden vrij liggen.

b/ Montage nylon eindstukken

- Het haakse eind van de goot schoon, droog en vetvrij maken.
- Breng vlak voor plaatsing op het eindstuk een doorlopende rups afdichtpasta type fixal MS aan (zie afb.10).
- Schuif hierna direct het eindstuk op het gooteind en druk gelijkmatig aan.

c/ Montage hoekstukken

- De hoekstukken moeten ten opzichte van de bouwconstructies aan alle zijden vrij liggen.
- In de richting van de goten dient minimaal 3 mm ruimte aanwezig te zijn (zie afb. 14-15).

1. Hoekstukken M 170 en M 120

Deze hoekstukken worden geplaatst met behulp van verbindingsstukken.

- Voor montage zie voorgaand voorschrift verbindingsstukken (zie afb.7-8)

2. Hoekstuk M 205


- Hoekstuk zo monteren dat gaten in de gootdelen niet klemmen rond de nokken, zonodig corrigeren.
- Over het gehele contact vlak goot en verbindingsstuk goed aandrukken, ook in de hoeken.
- Klemstukken plaatsen en schroeven aandraaien, met een juiste ster schroevendraaier tot stuit.

6. MONTEREN VAN DE GOOTUITLOOP

- Gat zagen met een gatzaag van $\varnothing$ 80 mm of $\varnothing$ 100 mm.
- Gat afbramen en aanlegvlakken reinigen
- Wartel stevig aandraaien.
- Lengte hemelwaterafvoerbuiss 20 mm onder sluitrand beëindigen (zie afb.12).



PLAAT 10

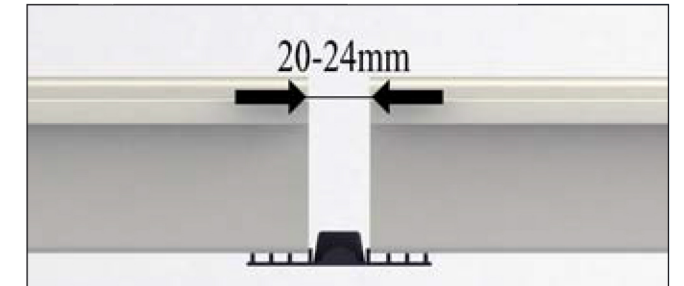


PLAAT 11




PLAAT 12



PLAAT 13

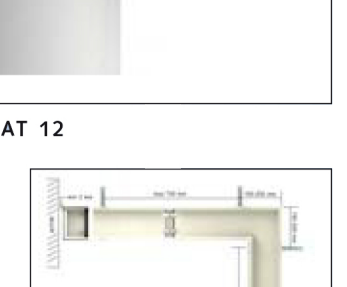

PLAAT 14

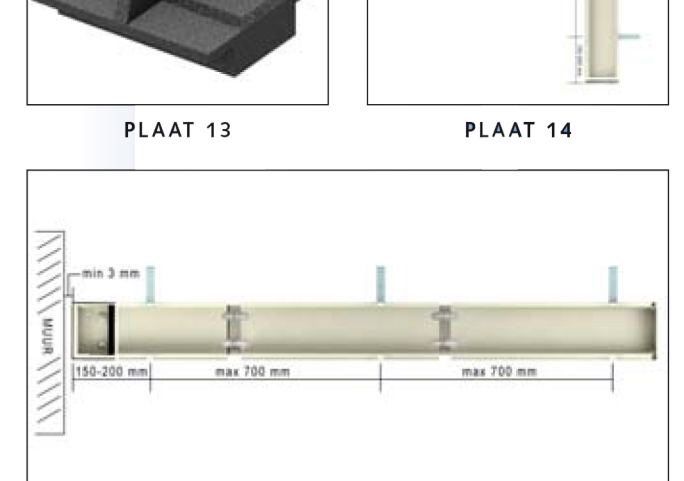

PLAAT 15